

ZAPテープによる防食施工要領

三井住友金属鉱山伸銅株式会社

工程	内容	注意事項						
1.下地処理	・ 手工具や電動工具等でZAPテープ貼付対象面の錆を除去する。 ・ ウェス・刷毛を用いてZAPテープ貼付対象面の汚れを除去しシンナー等を用いて脱脂する。 ・ 脱脂後、から拭きする。 ※錆は完全除去を推奨します。(錆、汚れが残っていると剥がれの原因になる可能性があります) ※亜鉛めっき面新設の場合も貼付対象面をシンナー等で拭きとってください。	・ 汚れは必ず除去する。 ・ 油分は必ず除去する。 ・ 水分は必ず除去する。						
2.ZAPテープ貼り付け	・ 必要長さのZAPテープをハサミで切断する。 ・ 剥離紙を剥がして施工箇所へZAPテープを貼り付ける。 ・ 貼り付け後、シワ・フクレが生じた箇所はヘラで押しし隙間を無くす。 <table border="1"> <tr> <th></th><th>貼付面/方法</th><th>重ね代</th></tr> <tr> <td>施 工</td><td> ・ 防食箇所、全面に貼付し覆う ・ 鉛直配管は下から上に貼る </td><td> ・ 円周方向：20mm ・ 長手方向：20mm (最低10mm) </td></tr> </table>		貼付面/方法	重ね代	施 工	・ 防食箇所、全面に貼付し覆う ・ 鉛直配管は下から上に貼る	・ 円周方向：20mm ・ 長手方向：20mm (最低10mm)	・ 貼付面に結露が無き事。 ・ 被着面に汚れの付着無き事。
	貼付面/方法	重ね代						
施 工	・ 防食箇所、全面に貼付し覆う ・ 鉛直配管は下から上に貼る	・ 円周方向：20mm ・ 長手方向：20mm (最低10mm)						
3.留意点	・ 保管場所は室内で火気のない風通しの良い冷暗所（5℃～40℃）で保管してください。 ・ 作業環境気温5～40℃を推奨します。 ・ 構造物の強度補強にはなりません。 ・ 止水防水目的にはなりません。	・ 水中に常時浸漬する箇所、または干満帯は適用不可。 ・ 防食対象物が高温環境（60℃以上）になる場合も適用不可。						