




www.holosun.com

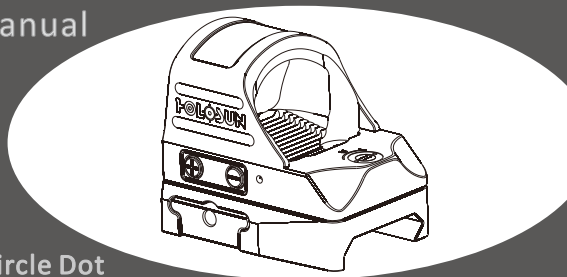

HOLOSUN HS507Cサークルドットサイトをご購入頂きありがとうございます。

本オープンリフレックスレッドサイトは、ピストル、ライフルどちらでも使用可能です。

洗練されたハウジング設計、Shake Awake™技術、Solar Fail Safe™の双方向電源を採用しており、小型武器にとって理想的なサイトです。ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。

モデル

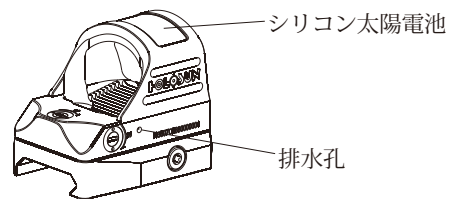


図1 HS507Cサークルドットサイト

重要事項

1. 装置の取り付け、バッテリー交換を行う前に、銃器が完全に未装填であることを十分確認してください。

2. 保証請求をする必要がある場合は、パッケージを保管しておいてください。

特徴

- 1) オートモード時にレチクル強度の自動調整
- 2) 3種類のレチクル：32MOAサークルとドット、2MOAドットのみ、32MOAサークルのみ
- 3) Shake Awake™センサー モーション検知時、最後に保存された設定で電源オン
- 4) 視差効果が無く、無制限のアイレリーフ
- 5) 両側の排水孔により、浸水時に余分な水分を浸出
- 6) CNC製7075アルミニウムハウジング
- 7) 日中10段階、夜間2段階に対応した明るさ設定
- 8) ウィンドウサイズ0.63x0.91インチ
- 9) IP67認定

切り替え可能なレチクル

デフォルトのレチクルは、2MOAドットであり、4つのポジショニング点を備えた32MOAサークル内にあります。

サークルレチクルの直径は、100ヤード（100mで81cm）で約32"

を表します。-ボタンを長押しすることで、レチクルがサークルドット、ドットのみ、サークルのみの順番で切り替わります。

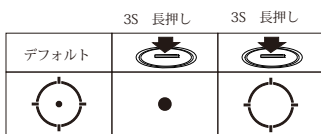


Fig 2

バッテリー

1. Solar Fail Safe™の双方向電源（太陽電池と内蔵電池）で動作します。高品質CR2032リチウム電池が購入時に同梱されています（同梱されないので注意）

2. 高品質リチウム電池はサークルドットの場合100,000時間、明るさ設定5のドットの場合200,000時間まで動作します。

3. 注意：同梱リチウム電池は充電式ではありません。（同梱されないので注意）

4. バッテリー交換：

1) ねじ1,2を緩めて、マウントからサイトを取り外してください（図3-1）

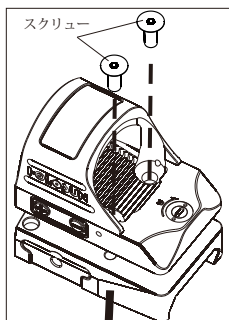


Fig 3-1

- 2) 図3-3に従って、特殊スパナ（図3-2）を使用しバッテリーキャップを緩めます。
- 3) 放電済みバッテリーの交換：正しい極性「+」「-」を確認し、バッテリーをトレイに押し込みます

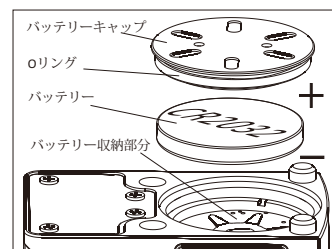


Fig 3-3

- 4) 図3-3に従って、特殊スパナ（図3-2）を使用しバッテリーキャップを締めます。
- 5) 1,2ねじを締め、マウントに再度取り付けます。数百回発砲した際の振動で、確実にねじが緩まないようにする場合は、スレッドロッカーを使用してください。

- ①のタブは風損、仰角調整に使用します。
- ②のタブはバッテリーキャップ回しに使用します。



Fig 3-2

レールへ取り付け

1. 取り付けブラケットは、ピカティニーレールもしくはウィーバーレール搭載の銃器に適合可能です。互換性のあるレール搭載がない銃器の場合は、資格のある鉄砲工へ連絡してください。

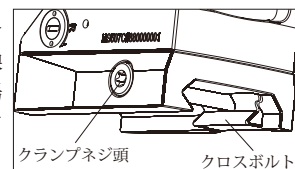


Fig 4-1

2. 適切なトルクスレンチ（付属）をクランプネジ頭へ挿入し、クロスボルトを回して緩めてください。そして、サイトを銃器レールの適切な場所へスライドさせてください。最後に、クランプボルトを締めてください。（図4-1）

スライドへ取り付け

注：HS507Cはいくつかの標準規格マウントと互換性があります。

1. 図3-1のように2本のねじを取り外し、HS507Cのマウントを取り外します。

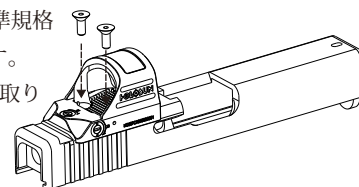


Fig 4-2

2. スライド本体を互換性のあるスライドカットまたはマウントプレートに置きます（スライド構造によって異なります）
3. 付属のねじ、または標準規格マウント専用のねじを使用し、サイトをスライドに固定します。
4. ご使用前に適切なクリアランスと銃器の機能を確認してください。

サイト

- 1.電源オン：明るさボタン（+/-）を押し、サイトを電源オンにします。
- 2.電源オフ： +/- ボタンを同時に押しと電源とモーションセンサーがオフになります。
- 3.動作モード：2つの動作モードがあります：オートモード、マニュアルモード

1)オートモード（デフォルト） - 太陽電池と内蔵バッテリーによる双方向電源：
周囲の明るさに基づいて、サイトが自動的に太陽電池と内蔵バッテリーに切り替わります。あらゆる照明条件での動作が可能です。

オートモードオペレーション：

- a)サイトは、マニュアルモードに切り替えない限り、常にオートモードになります。
 - b)オートモードでは、レチクルの明るさは、周囲の明るさに合わせて自動的に調整されます。周囲が明るくなるほど、ドットの強度が高くなります。
 - c) 周囲の明るさが十分ではない場合、サイトは自動的に内蔵バッテリーに切り替わります。
- 内蔵バッテリー動作中は、+ボタン・-ボタンでレチクルの明るさを調整できます。

2) マニュアルモード：

- a) レチクルが点滅するまで「+」ボタンを数秒間押し、マニュアルモードに切り替えます。
 - b) 明るさ調整：マニュアルモードでは、レチクルの明るさ設定には12段階あります。
- マニュアルモードに切り替えた際のデフォルトの明るさは、7に設定されています。
- +ボタン、-ボタンを押すことで、必要に応じて明るさを調整することができます。

3)オートモードに戻る：

レチクルが点滅するまで「+」ボタンを数秒間押し、オートモードに切り替えます。

4. スリープ時間モード：

- 1)10分間動作がない場合、レットドットは自動的にスリープモードに入ります。
- 2) サイトは、任意のモーションを検知することで、最後に保存された設定で、一瞬で電源オンになります。
- 3)デフォルトのスリープタイマーは10分に設定されていますが、調整可能です。
 - i. +ボタンを10秒間押し続けて時間調整モードにします。10分、1時間、12時間、スリープモード無効の4種類があります。
 - ii. +/- ボタンを押して時間を設定するとLEDが点滅します（1回=10分、2回=1時間、3回=12時間、4回=スリープモード無効）。
 - iii. +/- ボタンを同時に押しと時間設定を保存し、サイトを電源オフにします。

5. 特別な動作：

- 1)太陽電池駆動：バッテリー電圧が2.2Vdc以下の場合には取り出してください。サイトは明るさが十分な環境では動作します。
- 2)バッテリーが少ない、または周囲の照明条件が良くない場合は、-ボタンを数秒間押しと、サークルレチクルをオン/オフにすることができます。

6. 注：

- 1)メモリー機能：電源オン/オフ時の最後に保存された明るさ設定をサイトは記憶しています。

2)低バッテリー警告：

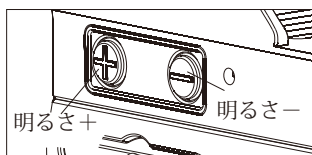


Fig 5

バッテリー電圧が2.2Vdc以下になると、レチクルがゆっくりと点滅します。

ゼロ設定

- 1)サイトは工場出荷時にゼロ設定されていますが、すべての銃器には個性があるため、調整が必要な場合があります。
 - 2) 仰角調整ねじは、ハウジング後側上部にあり、風損調整ねじはハウジング右側にあります。
- 付属の①のタブ（図3-2参照）をターレットスロットに差し込んで調整することができます（図6参照）。
- 3)風損、仰角調整は1クリック当たり約1MOAに相当します。
 - 4) 1クリック当たりの調整は、約1MOAまたは100ヤードで約1インチ（1/2"で50ヤード、1/4"で25ヤード）に相当します。
- 25ヤードでゼロ調整する際、着弾点が2インチ低く1インチ右の場合は、仰角を上へ8クリック（反時計回り）、風損を左へ4クリック（時計回り）調整します。
- 5)最大調整範囲は±50MOAです。

注意：

つまみを回すことができなと感じる場合は、調整限界に達している場合があり、損傷する恐れがあるので、それ以上つまみを回そうとしないでください。

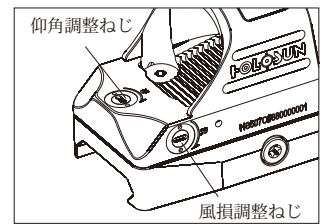


Fig 6

メンテナンスとケア

この装置は、相応の注意を要する精密機器です。下記は、サイトの長期間の使用を保証するために提供されています。

光学レンズは、マルチコーティングされた光学ガラスです。レンズを掃除する際は、表面のほこりを吹き飛ばし、レンズクリーナーや清浄水でレンズを濡らし、汚れをレンズ用ティッシュ、ソフトコットン、マイクロファイバータオルで拭き取ってください。

乾いた布やティシュペーパーでガラス表面に触れないようにしてください。アルコールやアセトンなどの有機溶剤は使用しないでください。ハウジングには特別なメンテナンスは必要ありません。内部部品は特殊清掃、密閉、防曇処理が施されているため、装置を分解しないでください。製品保証が無効になります。

保証

弊社は部品・製造作業品質から購入者に渡るまで、製品の購入日から生涯保証を提供します。弊社の裁量により、通常の使用方法で欠陥が見つかった製品を、購入者負担の送料を除き、無償で修理または交換いたします。

弊社は、本製品の使用または性能から生じる、付随的、必然的、または特別な損害について、一切責任を負いません。製品が誤使用、改造、放置、または分解された場合、保証は無効になります。最新の完全な保証情報およびその他の条件については、<http://holosun.com/documentation>を参照してください。

HS507C
Circle Dot sight

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com

Customer Service

Phone: (909) 594-2888

Fax: (909) 598-4888

E-mail: info@holosun.com

