



ベルカラー
Bell Collar

EPSON YTH(ヨット)/SOR(ソリ)専用
詰め替えインク6色セット

取扱説明書 (はじめにお読みください)

対応インク型番

YTH-6CL (YTH-BK / YTH-C / YTH-M / YTH-Y / YTH-GY / YTH-R)
SOR-6CL (SOR-BK / SOR-C / SOR-M / SOR-Y / SOR-GY / SOR-R)

詰め替え回数

約 4.5 回

対応プリンター機種


EP-10VA / EP-30VA / EP-50V

製品について


- ・ 入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。
- ・ 本製品は YTH・SOR シリーズ専用の互換インクです。インク成分が異なるため、他の型番には使用できませんので、ご注意ください。
- ・ 純正インクの印刷色合いと異なる場合がございます。予めご了承ください。

セット内容

●取扱説明書 2 枚

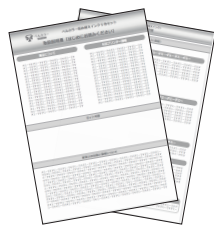

●手袋 2 枚

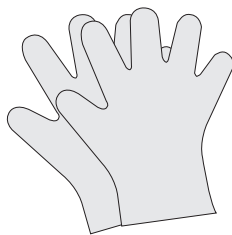

●インクボトル 6 本 各 30ml

ブラック マゼンタ シアン イエロー グレー レッド



使用上の注意と保管について

- ・ 本製品は YTH・SOR シリーズ専用の互換インクです。インク成分が異なるため、他の型番には使用できませんので、ご注意ください。
- ・ 純正カートリッジに繰り返し充填される場合は、別売の IC チップリセッターでインク残量表示を満タンに戻す必要があります。
- ・ ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・ 他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンターの故障の原因となります。
なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・ インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・ 不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないようにしてください。
- ・ 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・ 詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予め用意ください。
カートリッジ等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・ 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・ インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・ 開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。


<EPSON YTH・SOR シリーズ専用詰め替えインク> 純正カートリッジへインク補充する方法

使用済みの純正インクカートリッジにインクを補充する方法をご説明します。

純正カートリッジにインクを補充して繰り返し使用する場合は、別売のICチップリセッターが必要です。

準備するもの

- インクボトル
- 純正カートリッジ (使用済み)
- 付属の手袋



ご家庭でご用意いただくもの

- ICチップリセッター (別売)
- 新聞紙
- ティッシュペーパー

1 ICチップをリセットする

ICチップリセッター(別売)に付属の取扱説明書に従い、使用済み純正カートリッジのICチップをリセットしてください。

2 インクを補充する

※インク補充作業は手袋を着用して、新聞紙の上で行ってください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。

純正カートリッジのインク出口を上に向け、インクを目薬のように垂らし、補充します。

1回のインク補充量は
6ml～7mlです。



インク出口


注意

- ・インクを入れ過ぎるとにじむ原因になります。また、インクが少ないと、インクがない状態での印刷(空刷り)になりますのでご注意ください。
- ・インク補充の目安としてカートリッジの重さをはかる方法もあります。インク補充後のカートリッジの最適な重さは20g～21gです。
- ・大容量(L)タイプのカートリッジも同量入れてください。

3 余分なインクをインク切りする

入れ過ぎたインクを切ります。

インクを入れすぎた状態でプリンターに取り付けると、プリンター内にインクが漏れ、にじみやトラブルの原因となります。

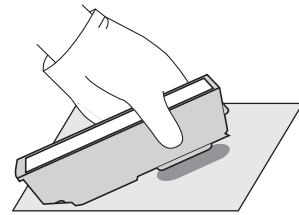

インク出口を下に向け、インク出口から少し上のカートリッジの腹をつまんで、余分なインクをインク出口から絞り出します。

インク出口を下に向けたまま2、3分放置します。

インクが垂れないことを確認し、プリンターに取り付けます。

カートリッジ取り付け時のメッセージと操作手順

互換インクを詰め替えてICチップをリセットしたカートリッジをプリンターに取り付けると、下記のようなメッセージが表示されます。互換インクをご使用いただく場合は必ず表示されるメッセージで、メッセージ内容に同意の上ご使用頂く必要がございますので、下記の手順に従って操作し、プリンターを印刷可能な状態にしてください。

■メッセージの一例


1 「OK」を押す



2 「はい」を選択し、「OK」を押す



以上でカートリッジのプリンターへの取り付けおよびカートリッジの認識が終了し、印刷可能な状態になります。印刷を開始すると、次のメッセージがパソコン画面に表示されます。いずれの場合も、「はい」を選択して印刷を続けてください。

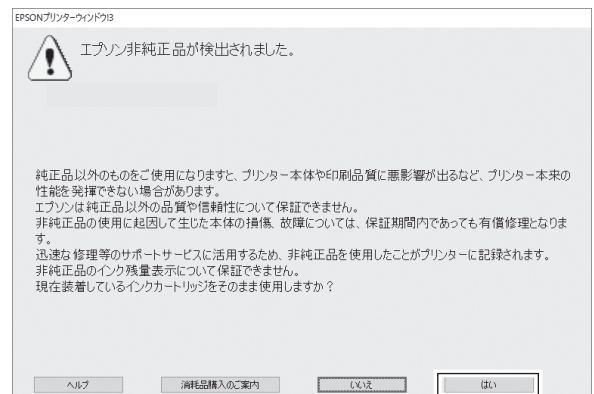

<EPSON YTH・SOR シリーズ専用 詰め替えインク> Q&A・お問合せ

Q&A

Q1.印刷がかすれる。色が出ない。

A1.以下のことを順番にお試しください。

① 純正カートリッジにインクが十分に充填されていることをご確認ください。

純正カートリッジは外から見てインク量がわかりません。カートリッジの重さをはかることができましたら、15g 以下の場合ほとんどインクが残っていないので、本取扱説明書の「純正カートリッジへインク補充する方法」をご確認の上、インクを補充してください。

② プリンターの取扱説明書を参考に、ヘッドクリーニングを行う。

※ 改善が見られるまで何度か繰り返してください。

上記の操作を行っても印刷不良が改善しない場合は、プリントヘッドの不具合や寿命が考えられます。お客様の使用環境によってプリントヘッドの耐用年数は異なります。このような場合はメーカーでの修理が必要です。

Q2.純正インクカートリッジにインクを補充したのに、「インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。」と表示される。

A2.純正インクカートリッジにインクを補充して繰り返し使用する場合は、別売の IC チップリセッターでインク残量表示を満タンに戻す必要があります。IC チップリセッターをお持ちで無い場合はインターネットで以下の様に検索して該当商品をお求めください。

ベルカラー YTH リセッター



または

ベルカラー SOR リセッター



IC チップリセッターは1つご準備いただければ、全ての色に何度でも使用可能な大変便利な商品です。

Q3.プリンターやパソコン上でのインク残量表示はあるのに印刷できない。

A3.プリンターやパソコンに表示されるインクの残量表示と、インクカートリッジ内の実際のインク量は一致しません。インクの残量表示が十分であったとしても、インクカートリッジ内のインク量が十分でない（30%以下）場合は、本取扱説明書の「純正カートリッジへインク補充する場合の使用方法」を参考に、インクの補充をしてください。

Q4.「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近づいています」「プリンタ内部の部品調整時期が近づいています」などのエラーメッセージが表示される。

A4.このエラーメッセージは、詰め替えカートリッジの故障ではありません。プリンターの累計印刷枚数が多くなりインク吸収体の吸収量が限界に達すると、プリンター内部のインク漏れを防ぐためにこのエラーメッセージが表示されます。このエラーの段階では継続印刷可能ですが、間もなく「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました」「プリンタ内部の部品調整が必要です」のエラーメッセージに変わり、印刷が行えなくなります。その場合は、インク吸収体の交換が必要になりますので、プリンターの取扱説明書に従ってインク吸収体の交換をメーカーにご依頼ください。

Q5.「エプソン純正品ではありません」のエラーメッセージが表示される。

A5.エプソン純正カートリッジは、本来は1回しか使用できない IC チップが付属されているため、IC チップリセッターで残量リセットを行うと、非純正品と認識され、必ずこのメッセージが表示されます。本取扱説明書の「カートリッジ取り付け時のメッセージと操作手順」に従い、プリンター側と PC 側でそれぞれ1回ずつこのメッセージに同意することで、そのまま使用し続けることができます。

Q6.インクがなくなったものから1つずつインクを補充しても大丈夫？

A6.純正インクカートリッジとの混合であれば問題ありません。

他社製の互換インクを使用中の場合は、残量のあるカートリッジがあっても全色同時にインクを補充した純正カートリッジに変更してください。他社製互換インクとの併用は印刷品質が悪くなる場合があるので絶対に行わないでください。その場合の不具合は保証の対象外となります。

Q7.インクの残量表示が少なくなりました。すぐにインク補充が必要ですか？

A7.純正インクカートリッジにインクを補充して繰り返し使用する場合は、カートリッジに十分なインクが入っていればインク補充の必要はありません。残量表示が無くなるまで使用したら、IC チップリセッターの取扱説明書「インク残量表示のリセット方法」を参考に残量表示のリセットを行ってください。

Q8.YTH・SOR 以外のインク型番のカートリッジに充填して使用することができますか？

A8.このインクは YTH・SOR 専用のインクです。インクの成分が異なるため、他のインク型番にはお使いいただけません。ブラック、シアン、マゼンタ、イエローは他のインク型番と共通の色ですが、YTH・SOR 以外には使わないようご注意ください。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート



✉ メール : support@bellcollar.com
🕒 営業時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
(土日、祝祭日を除く)

※お問い合わせをいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。